

مكتبة  
الجامعة  
الاسلامية  
بمكة  
المنورة





## انطباقات مخروطية




# انطباقات مخروطی

کاربرد انطباقات مخروطی، در سه گروه قابل دسته‌بندی است:

برای انتقال نیرو از یک محور به محور دیگر (انطباق مخروطی، fix):


**مثال:** اتصال مته به اسپیندل به کمک مرس

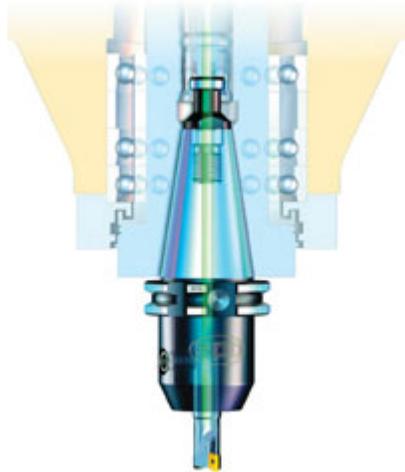

# انطباقات مخروطی

انطباقات محکم جهت آب بندی:

مثال: انطباق سوپاپ و نشیمن گاه آن جهت جلوگیری از نشتی

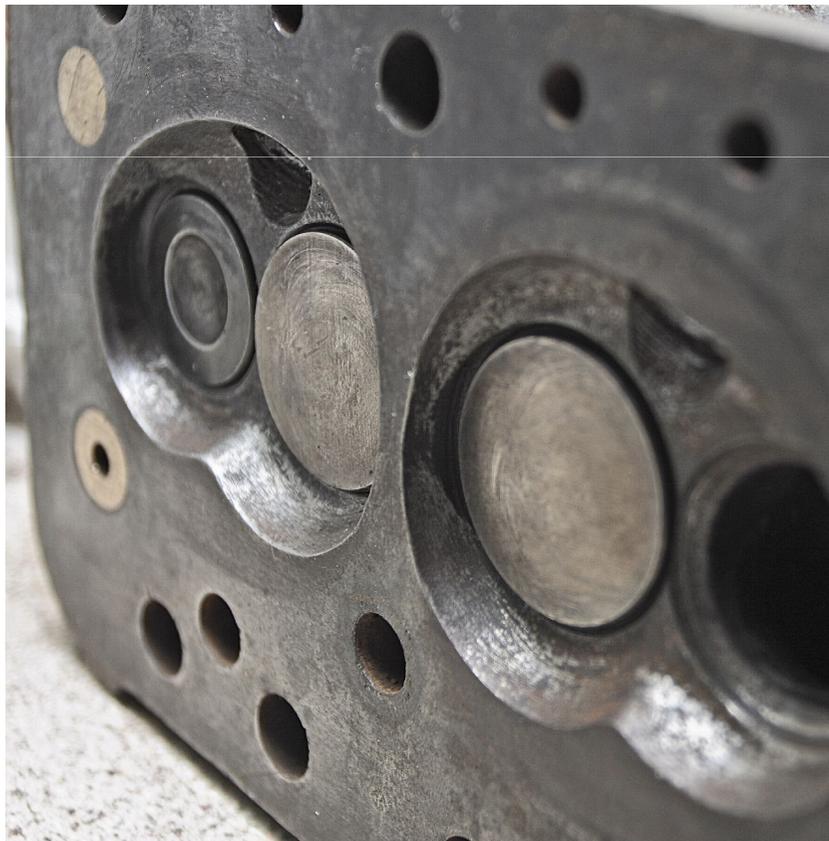

## انطباقات مخروطی

**مثال:** بیشتر توپی‌ها، حتی بعضی از پیچها را مخروطی تولید می‌کنند.  
در محل‌هایی که تحت فشار هستند از اتصال مخروطی استفاده  
می‌شود (یکی یا هر دو).





# انطباقات مخروطی


جهت سهولت در هم محور نمودن دو عضو از مجموعه (انطباق هم محوری):





# انطباقات مخروطی


روابط حاکم بر انطباق مخروطی:

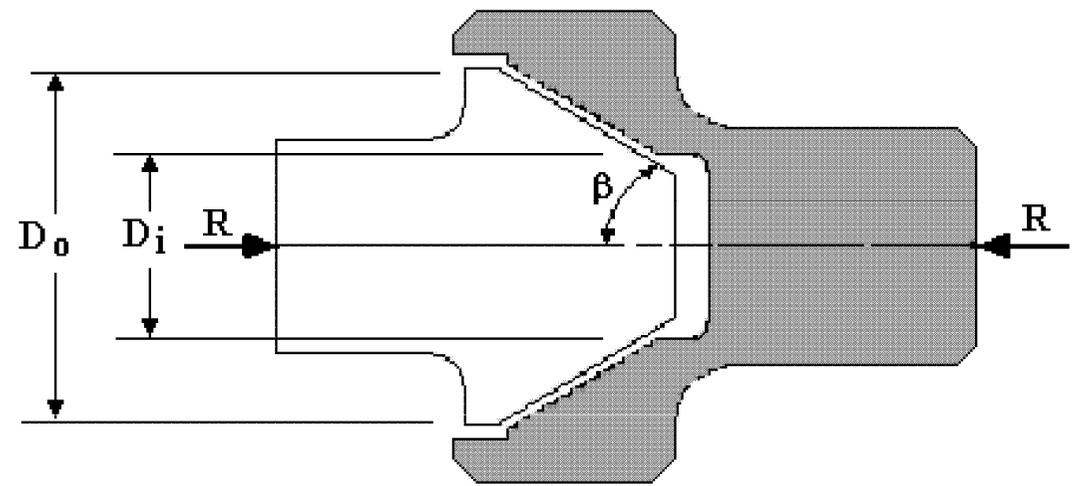

$$dA = \frac{2 \pi r dr}{\sin \beta}$$

با فرض سایش ثابت داریم:

$$T = \frac{\mu R}{4 \sin \beta} (D_o + D_i).$$

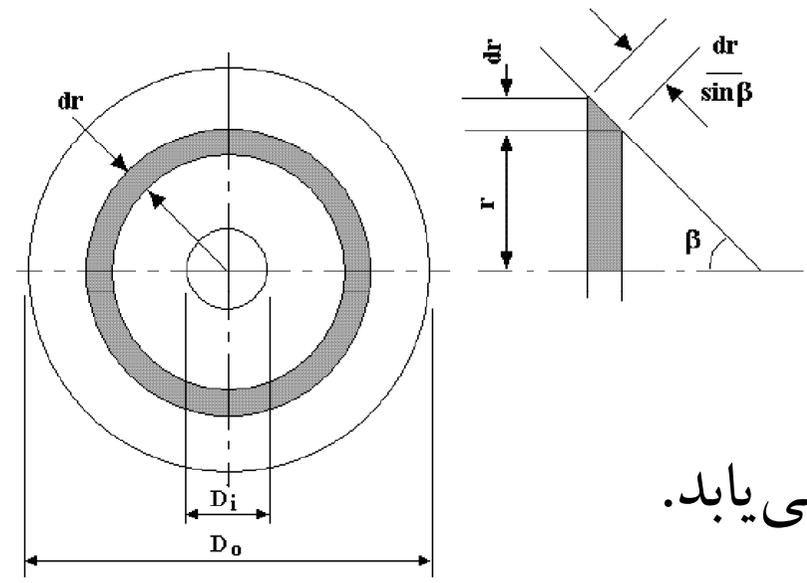


با کاهش زاویه  $\beta$ ، مقدار تورک افزایش می یابد.



# انطباقات مخروطی

دسته بندی با توجه زاویه مخروط،  $\beta$ :

انطباق خود گیرنده،  $\beta$  کم، Self Holding:

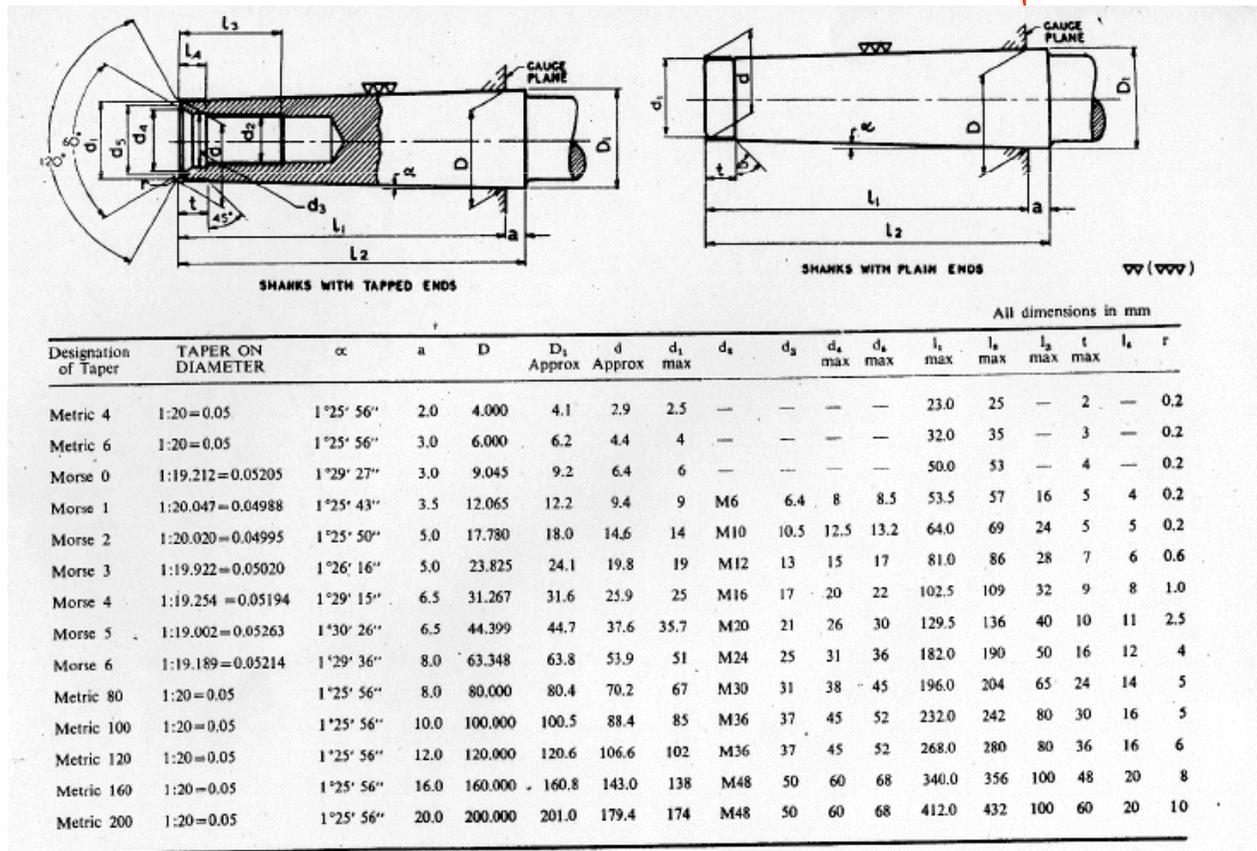

با نیروی کمی انطباق حاصل می شود ولی با این نیرو از محل خارج نمی شود.



# انطباقات مخروطی

تقسیم بندی با توجه زاویه مخروط،  $\beta$ :

انطباق خود گیرنده،  $\beta$  کم، Self Holding

**DIMENSIONS OF INTERNAL SELF HOLDING TAPERS**

All dimensions in mm


| Designation of Taper | Taper on diameter | $\alpha$ | $\frac{g}{100}$ tol A 13 | D       | $d_1$ H11 | $d_2$ | $l_1$ min | $l_2$ Approx | $l_3$ | h   | Z*  |
|----------------------|-------------------|----------|--------------------------|---------|-----------|-------|-----------|--------------|-------|-----|-----|
| Metric 4             | 1:20=0.05         | 1°25'56" | 2.2                      | 4.000   | 3.0       | —     | 25        | 20           | 21    | 8   | 0.5 |
| Metric 6             | 1:20=0.05         | 1°25'56" | 3.2                      | 6.000   | 4.6       | —     | 34        | 28           | 29    | 12  | 0.5 |
| Morse 0              | 1:19.212=0.05205  | 1°29'27" | 3.9                      | 9.045   | 6.7       | —     | 52        | 45           | 49    | 15  | 1.0 |
| Morse 1              | 1:20.047=0.04988  | 1°25'43" | 5.2                      | 12.065  | 9.7       | 7     | 56        | 47           | 52    | 19  | 1.0 |
| Morse 2              | 1:20.020=0.04995  | 1°25'50" | 6.3                      | 17.780  | 14.9      | 11.5  | 67        | 58           | 62    | 22  | 1.0 |
| Morse 3              | 1:19.922=0.05020  | 1°26'16" | 7.9                      | 23.825  | 20.2      | 14    | 94        | 72           | 78    | 27  | 1.5 |
| Morse 4              | 1:19.254=0.05194  | 1°29'15" | 11.9                     | 31.267  | 26.5      | 18    | 107       | 92           | 98    | 32  | 1.5 |
| Morse 5              | 1:19.002=0.05263  | 1°30'26" | 15.9                     | 44.399  | 38.2      | 23    | 135       | 118          | 125   | 38  | 2.0 |
| Morse 6              | 1:19.180=0.05214  | 1°29'36" | 19.0                     | 63.348  | 54.6      | 27    | 188       | 164          | 177   | 47  | 2.0 |
| Metric 80            | 1:20=0.05         | 1°25'56" | 26.0                     | 80.000  | 71.5      | 33    | 202       | 170          | 186   | 52  | 2.0 |
| Metric 100           | 1:20=0.05         | 1°25'56" | 32.0                     | 100.000 | 90.0      | 39    | 240       | 200          | 220   | 60  | 2.0 |
| Metric 120           | 1:20=0.05         | 1°25'56" | 38.0                     | 120.000 | 108.5     | 39    | 276       | 230          | 254   | 70  | 2.0 |
| Metric 160           | 1:20=0.05         | 1°25'56" | 50.0                     | 160.000 | 145.5     | 52    | 350       | 290          | 321   | 90  | 3.0 |
| Metric 200           | 1:20=0.05         | 1°25'56" | 62.0                     | 200.000 | 182.5     | 52    | 424       | 350          | 388   | 110 | 3.0 |

\* Z is the maximum permissible deviation, outwards only of the position of gauge plane D from the nominal position of coincidence of leading face.



# انطباقات مخروطی


■  $\beta$  زیاد، Self Release :

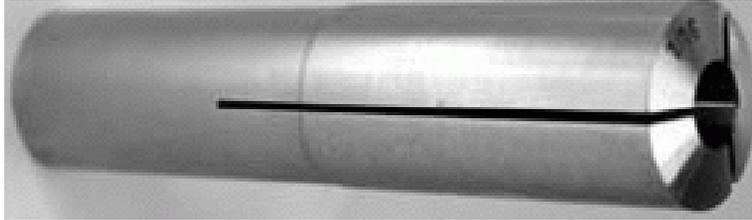

تولرانس زاویه  $\beta$ ، بسیار مهم است چرا که بقیه پارامترها به آن وابسته است.  
 $\pm 40'' - 1'$



## انطباقات مخروطی

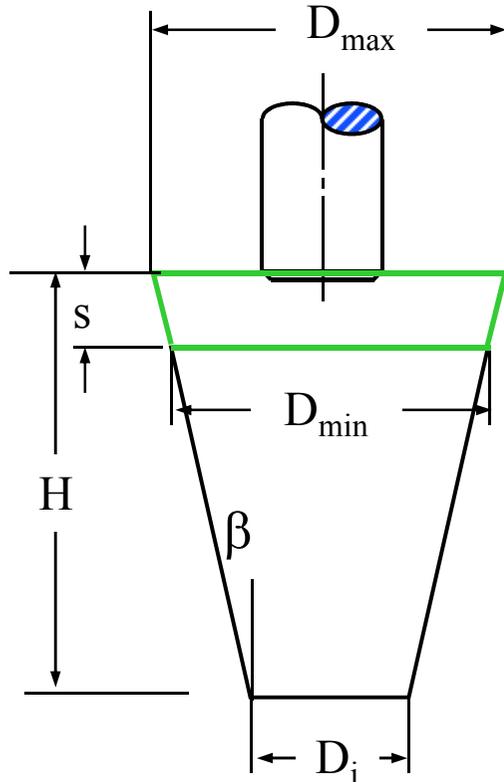

کنترل زاویه مخروط،  $\beta$ :

$$D_{\min} = D_i + 2H \tan(\beta_{\min}) \quad \beta_{\min} = \beta - Tol$$

$$D_{\max} = D_i + 2H \tan(\beta_{\max}) \quad \beta_{\max} = \beta + Tol$$

با داشتن  $D_{\max}$  و  $D_{\min}$  می توان از رابطه زیر  $s$  را محاسبه و می توان gauge را ساخت.

$$\left. \begin{aligned} D_{\min} &= D_i + 2H \tan(\beta) \\ D_{\max} &= D_i + 2(H - s) \tan(\beta) \end{aligned} \right\} \rightarrow s = \frac{D_{\max} - D_{\min}}{2 \tan(\beta)}$$

فرض کنید  $D_i$  مبنا باشد، وقتی مخروط را وارد نمودیم، فرورفتگی باید بین  $D_{\max}$  و  $D_{\min}$  قرار گیرد. اگر به  $D_{\min}$  نرسید و یا از  $D_{\min}$  گذشت زاویه مخروط،  $\beta$ ، صحیح نیست.



# مقدمه‌ای بر تفرانس گذاری هندسی





## آشنایی با تolerانس گذاری هندسی

بعد گذاری و تolerانس گذاری هندسی ( Geometric Dimensioning and Tolerancing) یک زبان بین المللی مهندسی است که در نقشه های مهندسی به منظور توصیف سه بعدی محصول به کار می رود.

ابعاد و تolerانس های هندسی، یک سری نمادهای شناخته شده بین المللی هستند که بهتر از کلمات و عبارات می توانند محصول را تشریح کنند. در واقع این نمادها تعاریف جامع و روشنی، از اجزاء یک قطعه (پین، سوراخ، شیار و ...) را به ما ارائه می دهند.



# آشنایی با تیرانس گذاری هندسی


## ■ جزء - شکل

جزء - شکل برای بیان قسمتی از قطعه به کار می رود و می تواند یک سطح، پین، سوراخ و یا شیار و ... باشد، قطعات می تواند اجزای زیادی داشته باشند.

تیرانس گذاری هندسی، سیستمی بر مبنای جزء به جزء قطعه است.  
جزء - شکل های می تواند دارای اندازه و یا بدون اندازه باشند.



# آشنایی با تolerانس گذاری هندسی

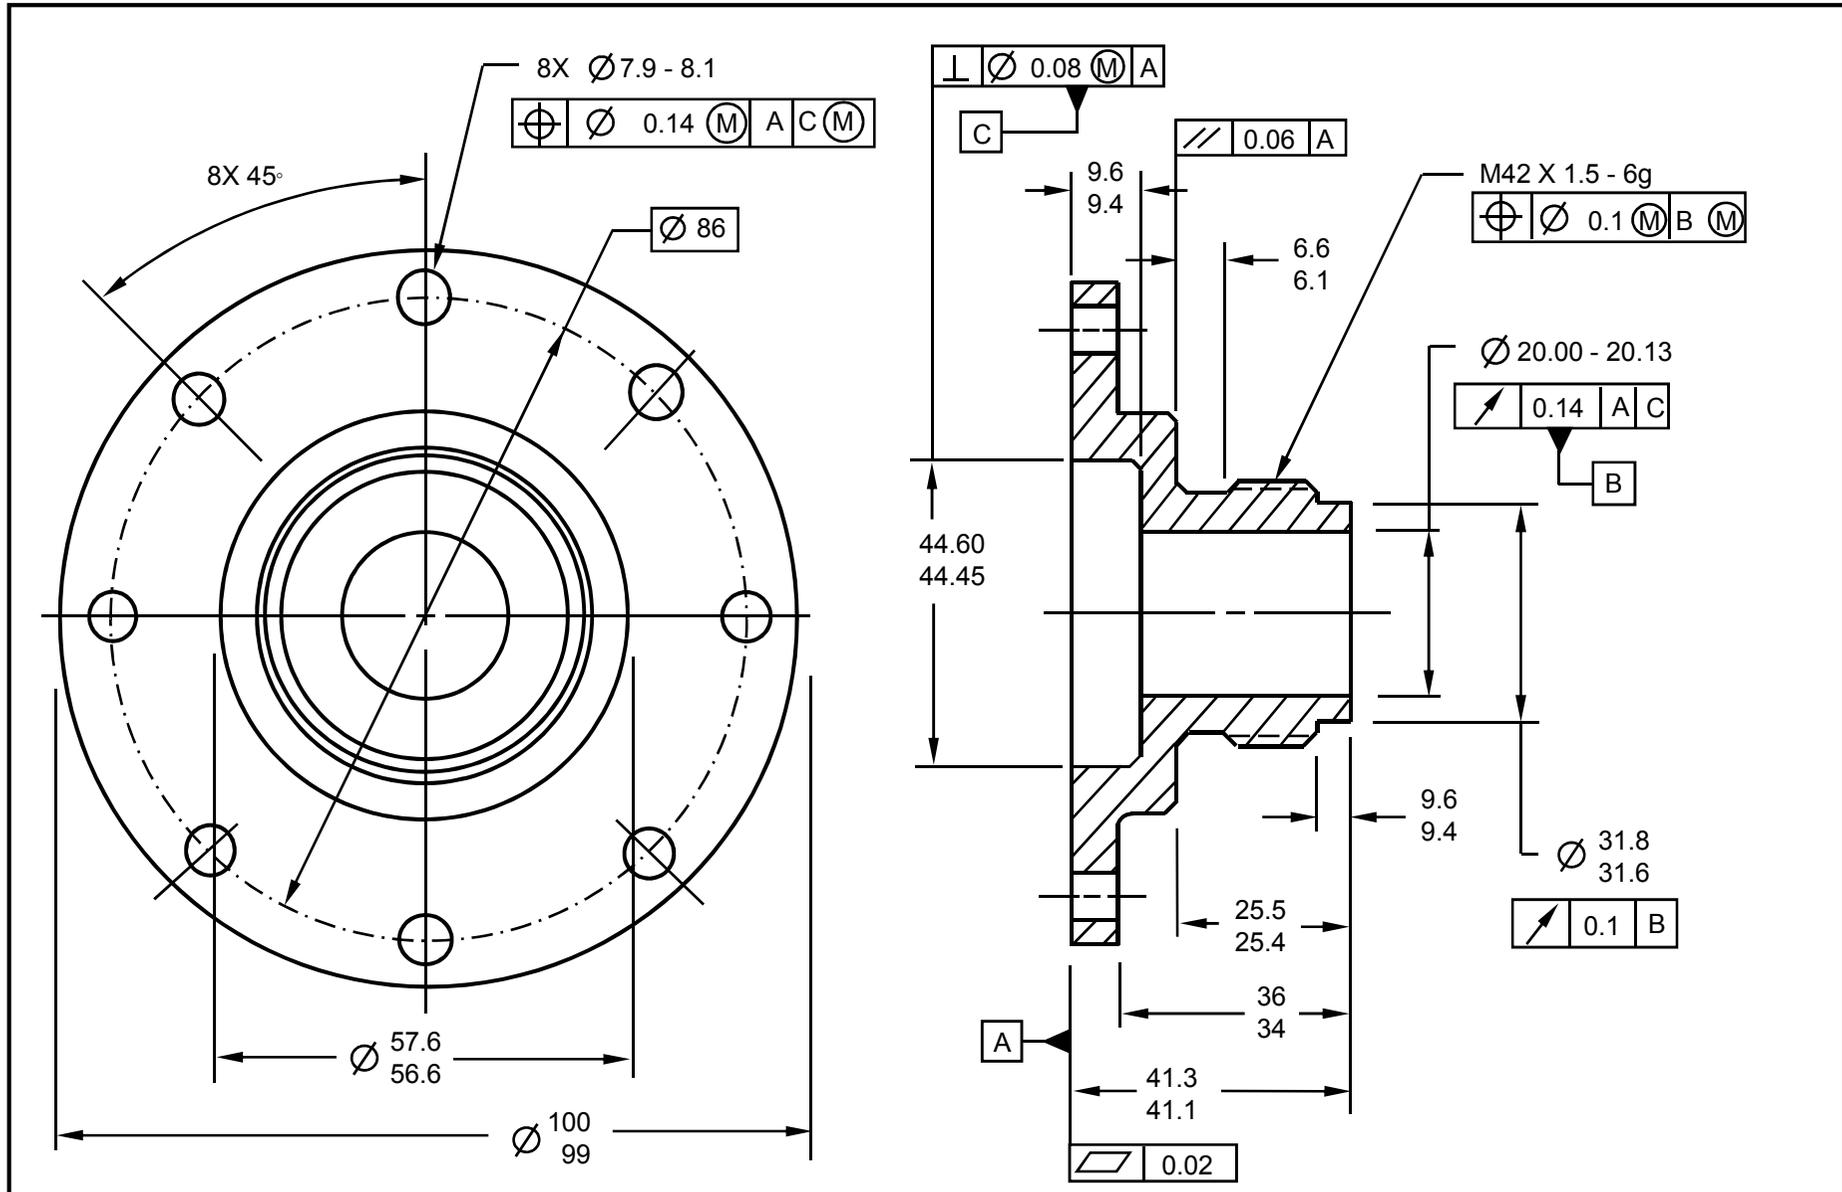




# آشنایی با تolerانس گذاری هندسی

چرا تolerانس گذاری هندسی؟

به مثال زیر دقت کنید (تولرانس گذاری سنتی):

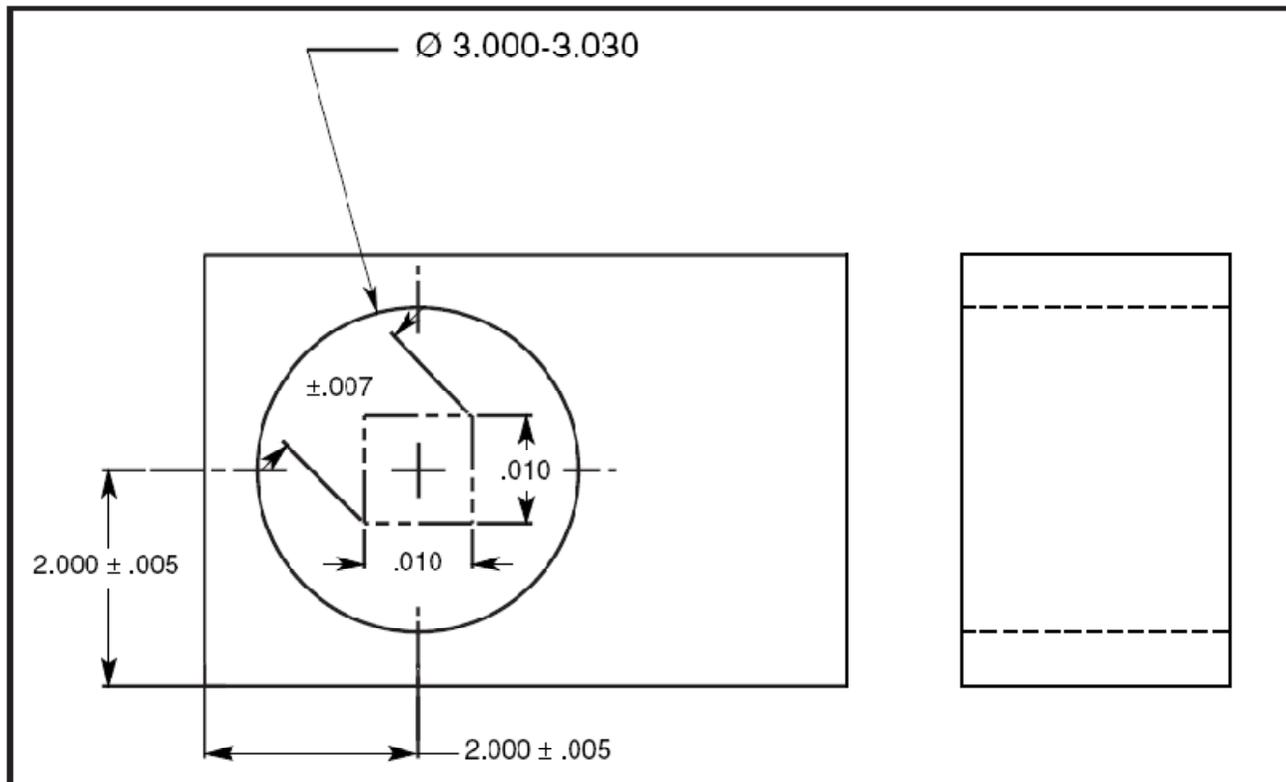



## آشنایی با تolerانس گذاری هندسی

■ **معايب:**

■ تolerانس موقعيت در راستای افقی و قائم  $\pm 0.005$

و در راستای قطری  $\pm 0.007$  است.


■ تاثیر تolerانس ابعادی جز شکل، در تolerانس موقعيت دیده نشده است.

■ صفحه مبنا معرفی نشده است.



# آشنایی با تolerانس گذاری هندسی


## تولرانس گذاری هندسی:

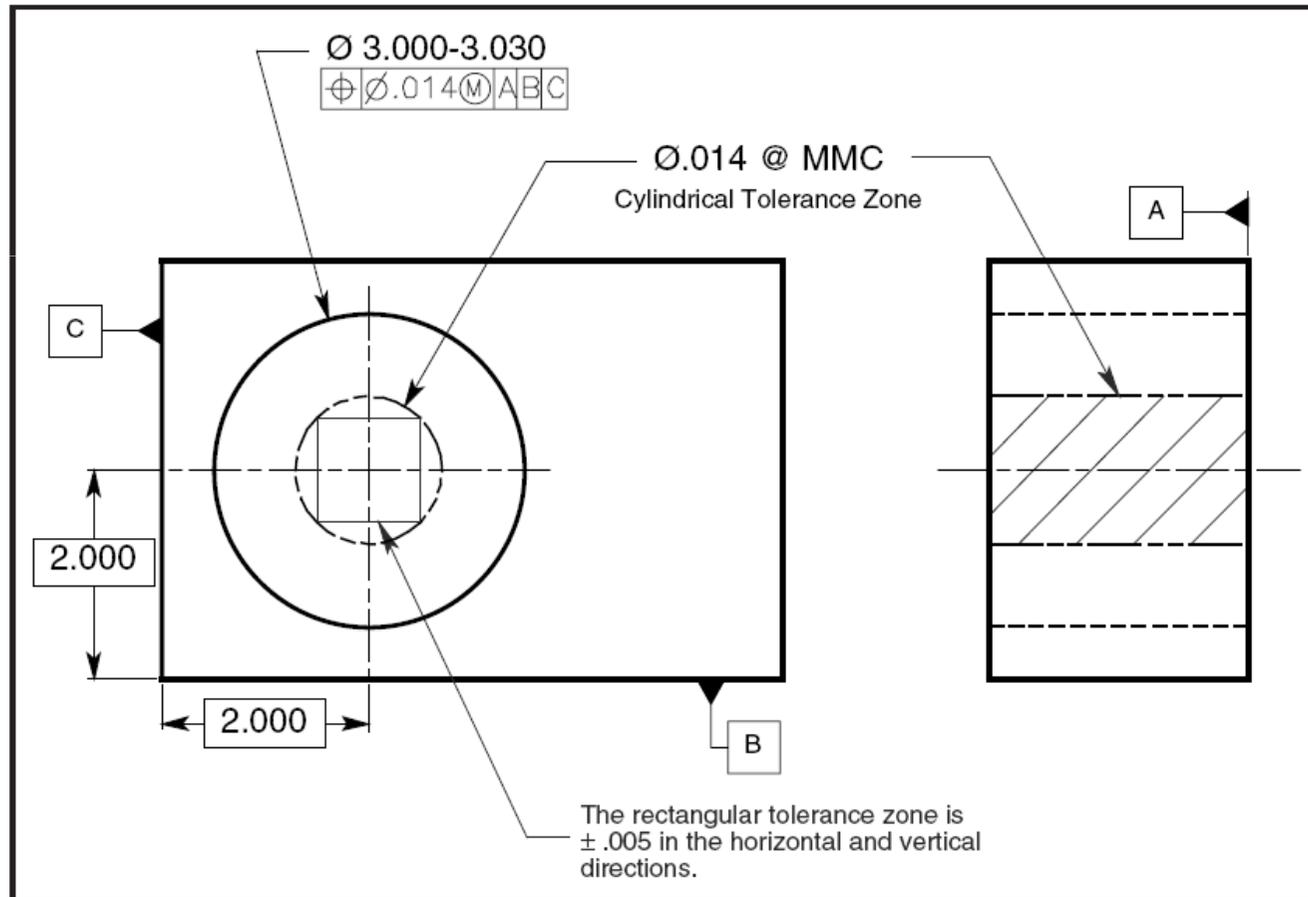



# آشنایی با تolerانس گذاری هندسی

محاسن: ■

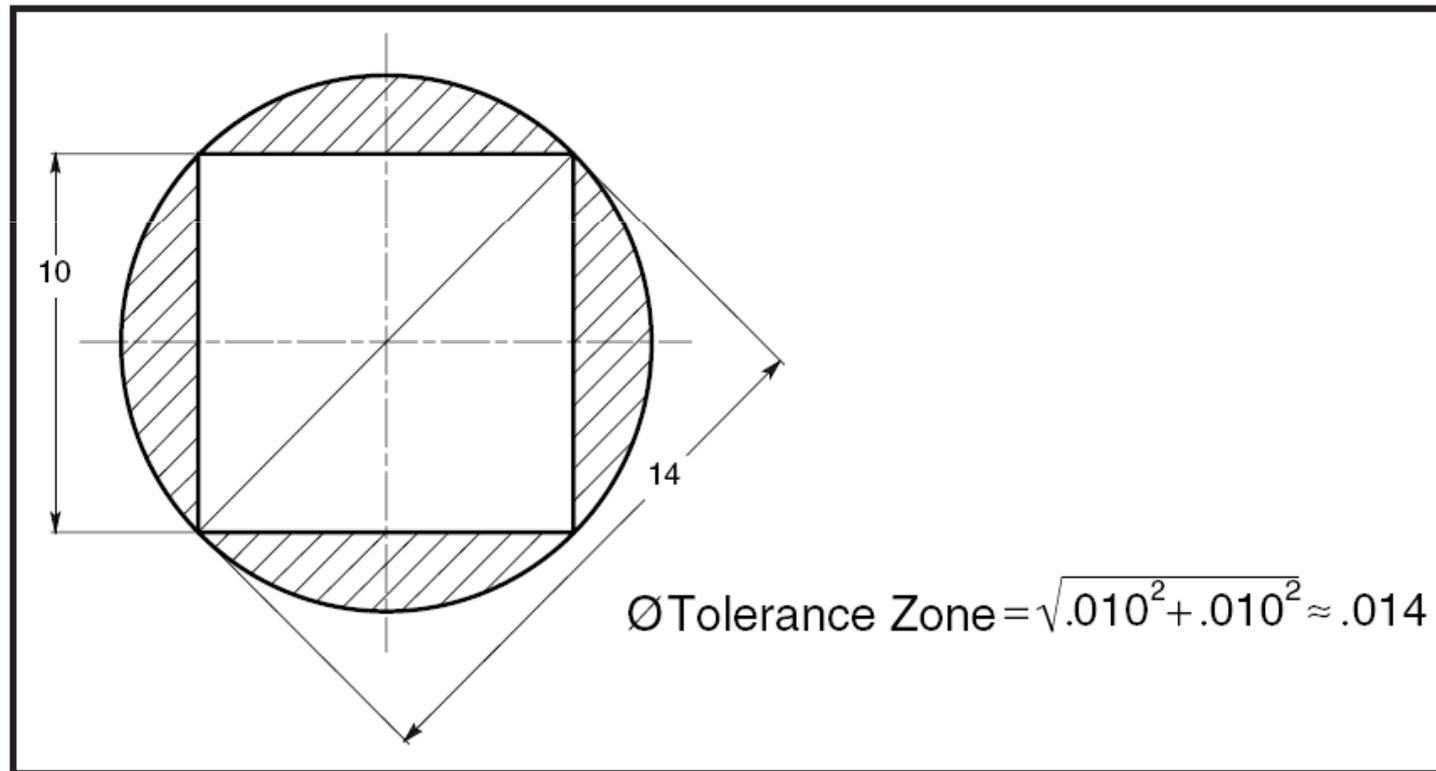



# آشنایی با تolerانس گذاری هندسی


محاسن:

|   |               |
|---|---------------|
| Actual feature size                         | 3.020         |
| <i>Minus</i> the maximum material condition | <u>-3.000</u> |
| Bonus tolerance                             | .020          |
| <i>Plus</i> the geometric tolerance         | <u>+ .014</u> |
| Total tolerance                             | .034          |



# آشنایی با تیرانس گذاری هندسی

محاسن: ■

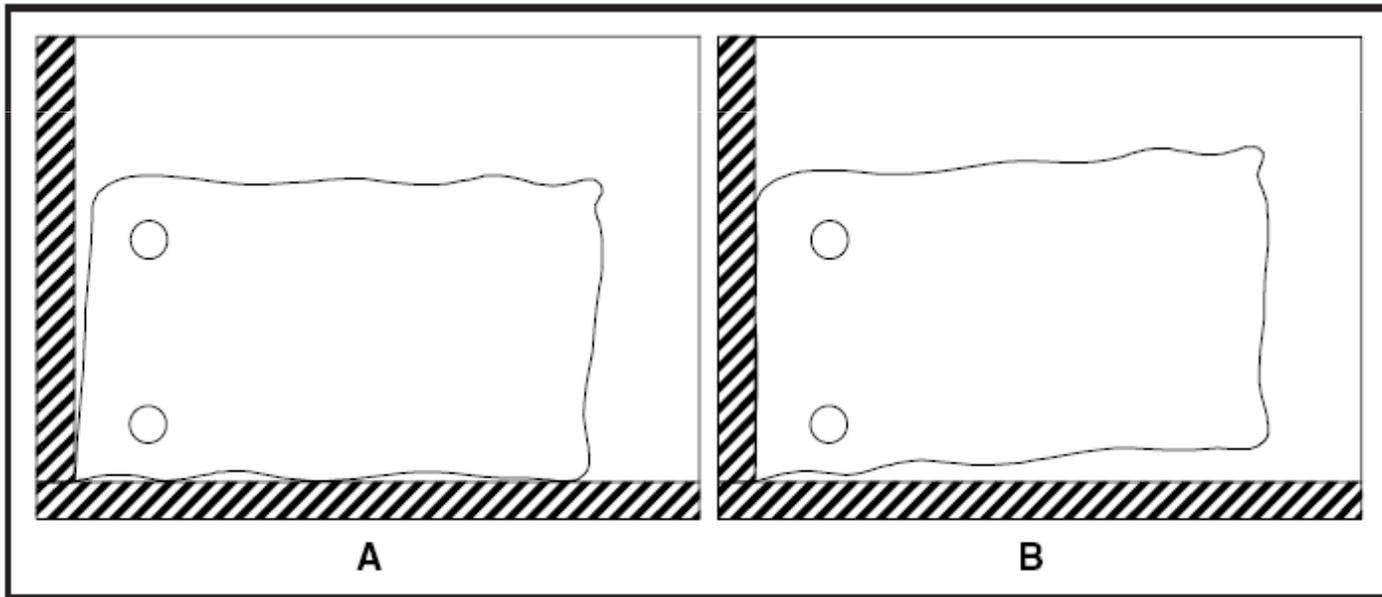



## آشنایی با تفرانس گذاری هندسی

چهارده نماد ویژه هندسی وجود دارد، این نمادها در اولین قسمت سمت چپ کادر کنترل جزء-شکل قرار می گیرند و مشخصات مورد نیاز جزء-شکل را بیان می کنند.

مشخصات هندسی: تفرانس های فرم، پروفیل، جهت، موقعیت، لنگی.



## نمادهای تفرانس هندسی:

|                                    | نوع تفرانس | مشخصه       | نماد  |
|------------------------------------|------------|-------------|---|
| برای جزء-شکل های<br>منفرد (مستقل)  | فرم        | راستی       | —   |
|                                    |            | تختی        |    |
|                                    |            | گردی        |    |
|                                    |            | استوانه ای  |   |
| برای جزء-شکل های<br>منفرد و وابسته | پروفیل     | پروفیل خطی  |  |
|                                    |            | پروفیل سطحی |  |



## نمادهای تفرانس هندسی:

|                               | نوع تفرانس    | مشخصه          | نماد                |
|-------------------------------|---------------|----------------|---------------------|
| برای<br>جزء-شکل های<br>وابسته | جهت           | زاویه ای       | $\sphericalangle$   |
|                               |               | تعامد          | $\perp$             |
|                               |               | توازی          | $\parallel$         |
|                               | موقعیت (مکان) | موقعیت         | $\oplus$            |
|                               |               | هم مرکز        | $\odot$             |
|                               |               | تقارن          | $\equiv$            |
|                               | لنگی          | لنگی در یک دور | $\nearrow$          |
|                               |               | لنگی در کل     | $\nearrow \nearrow$ |



## نمادهای تolerانس هندسی:


تولرانس گذاری هندسی زبان دقیقی است که فرم، پروفیل، جهت و موقعیت اجزای قطعه را در محدوده تولرانس گذاری توصیف می کند.

برای بیان تولرانس های هندسی از کادری مطابق شکل زیر استفاده می شود. در این کادر اعداد، حروف و اشکال مختلفی برای بیان تولرانس های هندسی آورده می شود. همچنین برای آنکه تولرانس ها را نسبت به سطحی خاص بیان شود، باید یک سطح به عنوان سطح مبنا در نقشه معرفی شود.

|  |  |      |  |   |   |  |   |
|--|--|------|--|---|---|--|---|
|  |  | .005 |  | A | B |  | C |
|--|--|------|--|---|---|--|---|




# نمادهای تolerانس هندسی:

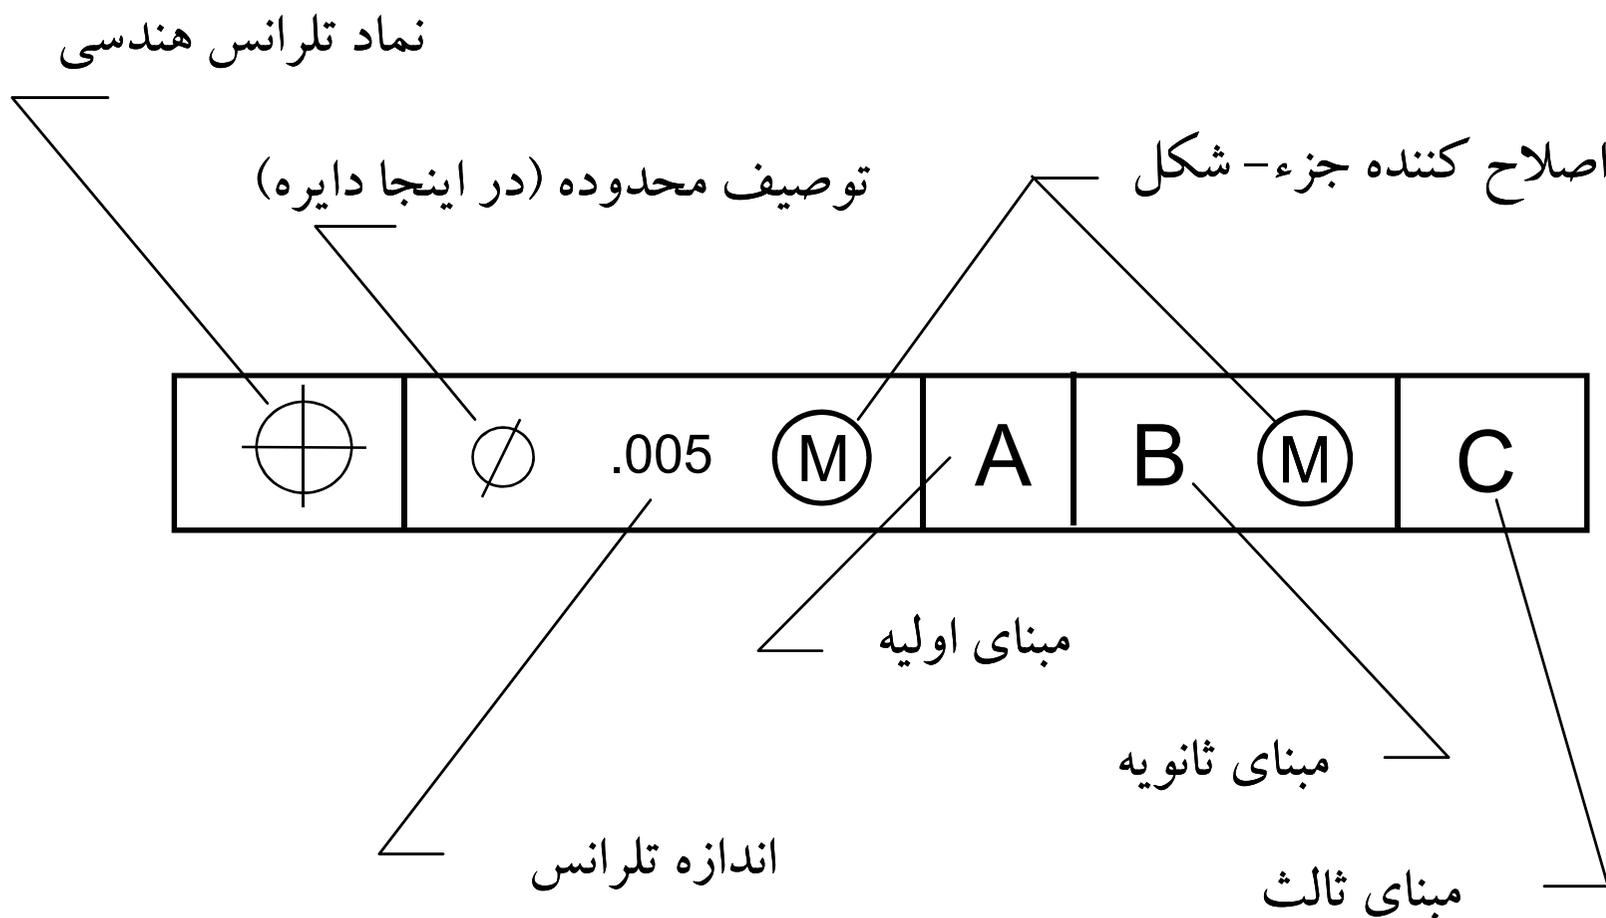




## نمادهای تفرانس هندسی:

 
**تفرانس راستی:** این تفرانس برای یک خط تعريف می شود و نشان می دهد که خط مورد نظر بین دو خط موازی با فاصله  $t$  قرار گرفته است.



 **تفرانس تختی:** این تفرانس برای یک صفحه تعريف می شود و نشان می دهد که سطح مورد نظر بین دو سطح موازی با فاصله  $t$  قرار گرفته است.



 
**تفرانس گردی:** این تفرانس نشان می دهد که دایره مورد نظر بین دو دایره که فاصله شعاعی آن برابر  $t$  است قرار دارد.






## نمادهای تفرانس هندسی:

 
**تفرانس استوانه‌ای:** این تفرانس نشان می‌دهد که سطح خارجی استوانه، بین دو سطح استوانه‌ای با شعاع  $t$  قرار دارد.



 **تفرانس توازی:** این تفرانس نشان می‌دهد که سطح تفرانس باید بین دو سطح که با سطح مرجع موازی هستند و فاصله آنها از یکدیگر برابر  $t$  است قرار گیرد.



 
**تفرانس تعامد:** تفرانس تعامد، عمود بودن یک سطح را نسبت به سطح مرجع نشان می‌دهد.






## نمادهای تolerانس هندسی:

 **تولرانس زاویه دار بودن:** در این تولرانس ضلع بزرگتر زاویه به عنوان سطح مرجع انتخاب می شود و وضعیت ضلع کوچکتر زاویه بررسی می شود. در این حالت ضلع کوچکتر باید بین دو سطح شیبدار موازی با فاصله  $t$  از یکدیگر قرار گیرند.



 
**تولرانس موقعیت:** در این تولرانس، میزان انحراف یک موقعیت مشخص را نسبت به موقعیت تئوری آن بیان می کند. به عنوان مثال میزان انحراف موقعیت مرکز یک سوراخ توسط تولرانس موقعیت بیان می شود.






## نمادهای تolerانس هندسی:

 **تولرانس هم محوری:** محوری که این تولرانس برای آن بیان شده است، باید در داخل استوانه‌ای هم مرکز نسبت به محور مرجع و به قطر  $t$  قرار گیرد.



 **تولرانس لنگی در یک دور (شعاعی و یا محوری):** این تولرانس برای مقطعی از یک محور تعریف می‌شود و بیانگر آن است که میزان لنگی در آن مقطع به اندازه  $t$  است.



**تولرانس لنگی در کل (شعاعی و یا محوری):** این تولرانس بیانگر آن است که تمام نقاط سطح خارجی محور باید بین دو استوانه هم محور به فاصله شعاعی  $t$  قرار گیرند (در حالت شعاعی).

